2010年7月庄原市土砂災害 四学会(地すべり、土木、地盤工学、砂防) 合同調査概要速報

調査日:2010年8月19~20日


(社)日本地すべり学会参加メンバー 福岡 浩(京都大学防災研究所) 向井信之・星野由典(建設技術研究所) 池田 学(エイト日本技術開発)





崩壊·土石流分布図(国土地理院)




崩壊・土石流分布図(アジア航測)

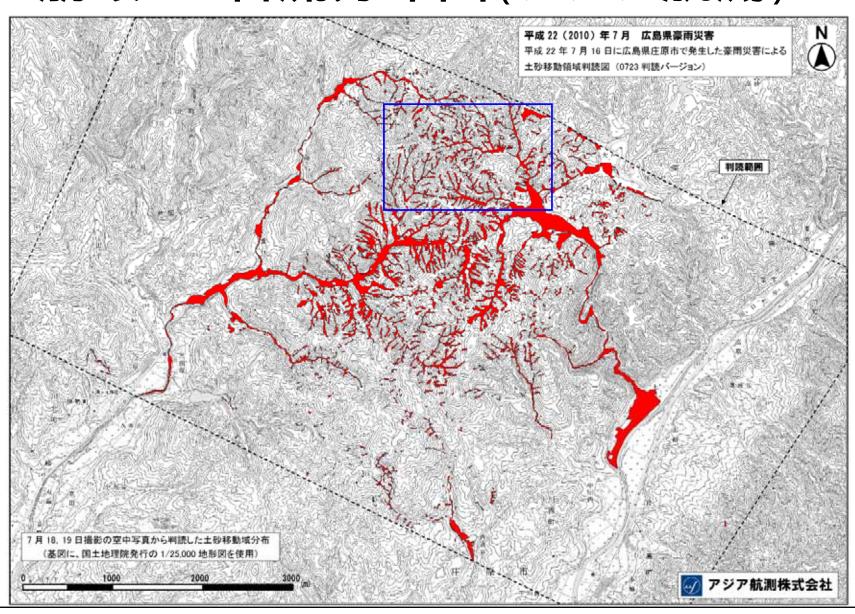

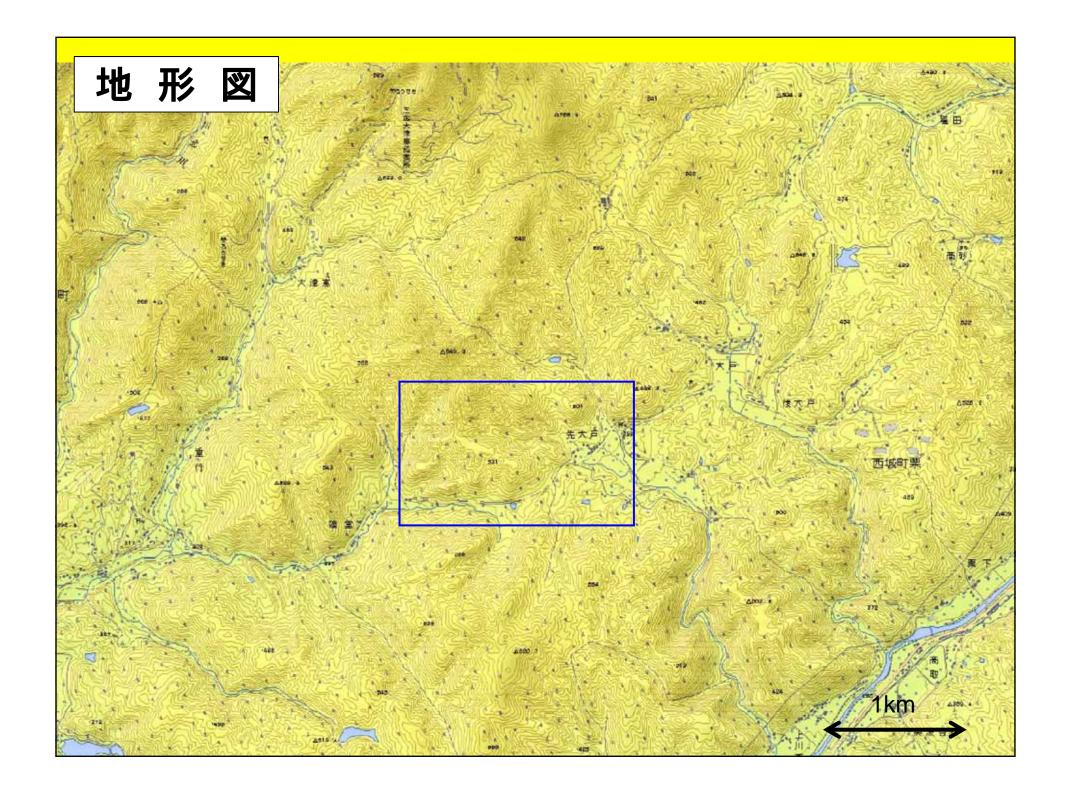


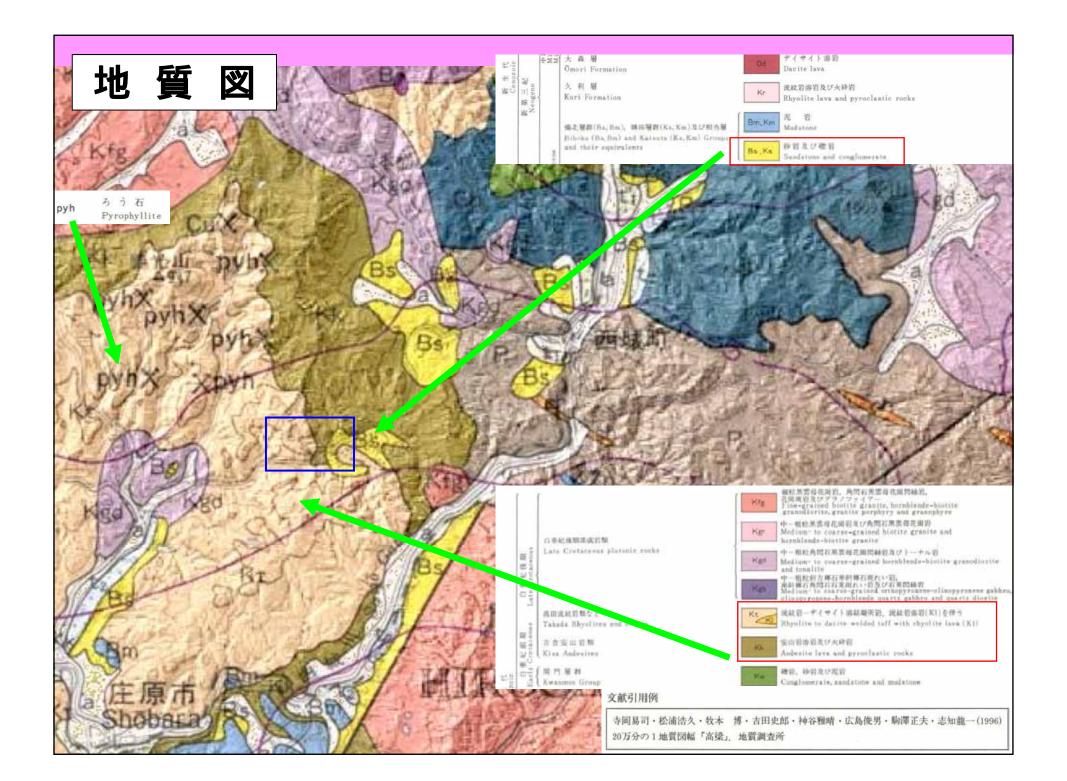

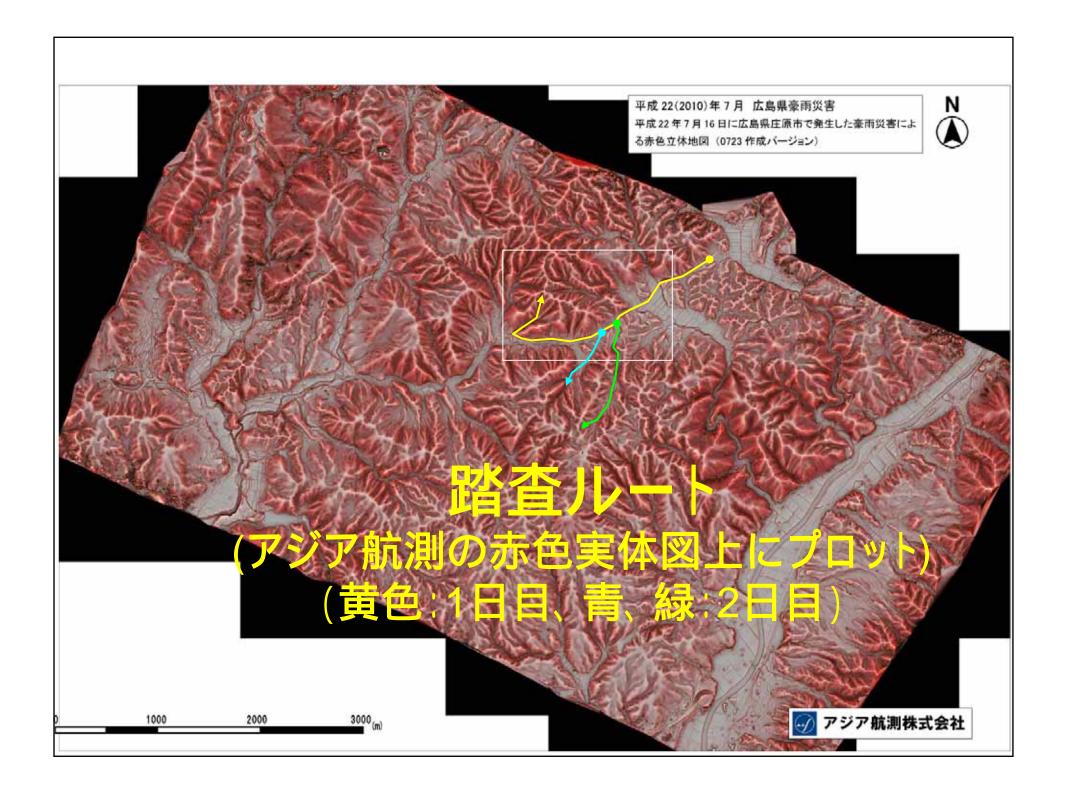


踏査ルート

(Google EarthによるGPSルートデータ表示)

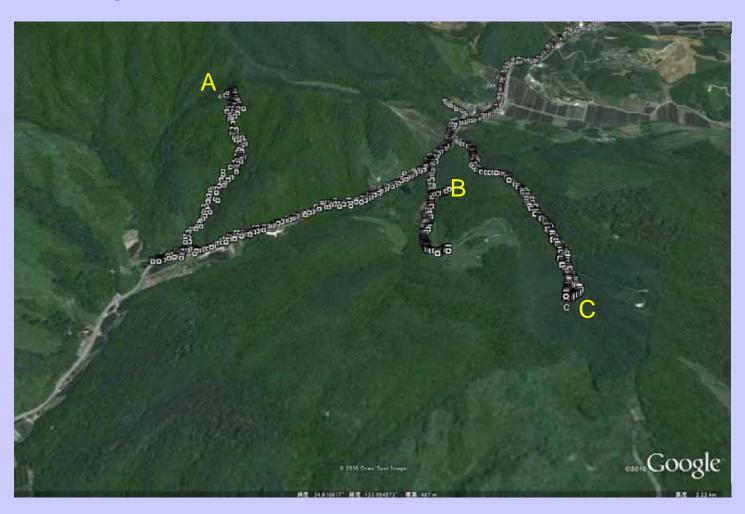

A, B, Cは今回の踏査対象三渓流の主要な調査点。

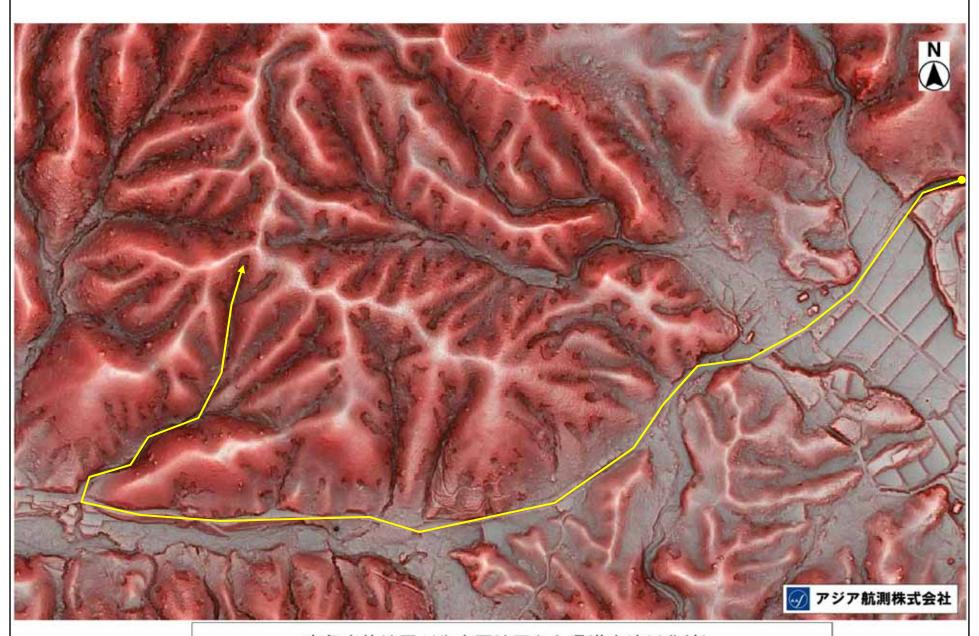

赤色立体地図 (先大戸地区から県道中迫川北線)




2010年8月19日 県道中迫川北線(大戸~先大戸)の斜面崩壊



県道中迫川北線(大戸~先大戸)の北側法面表層数10cmの流出



県道中迫川北線(大戸~先大戸) ガードレールの被災

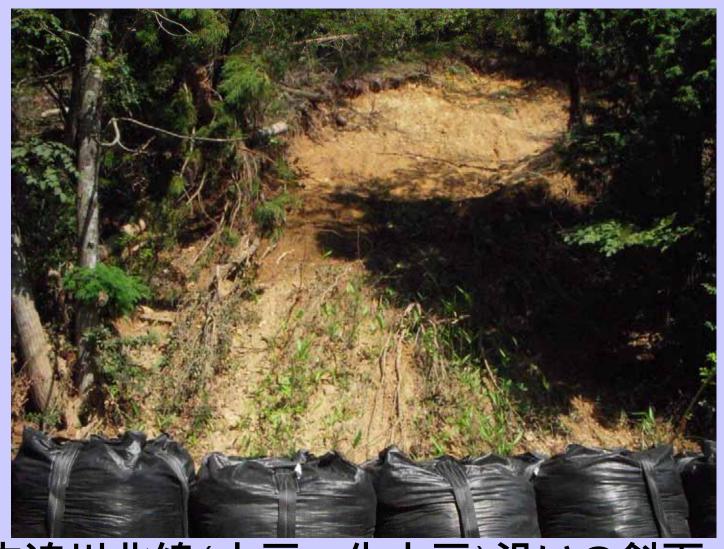

県道中迫川北線(大戸~先大戸)沿いの斜面 斜面末端は侵食されず、地表に流出跡が残る



県道中迫川北線(大戸~先大戸)の北側法面 表層すべり背面の風化流紋岩




県道中迫川北線(大戸~先大戸)の北側法面 吹付上部の小規模な崩壊



県道中迫川北線(大戸~先大戸)沿いの斜面 大型土のう(黒)による応急対策



県道中迫川北線(大戸~先大戸)の北側法面表層土砂の流出状況.砂分が卓越.

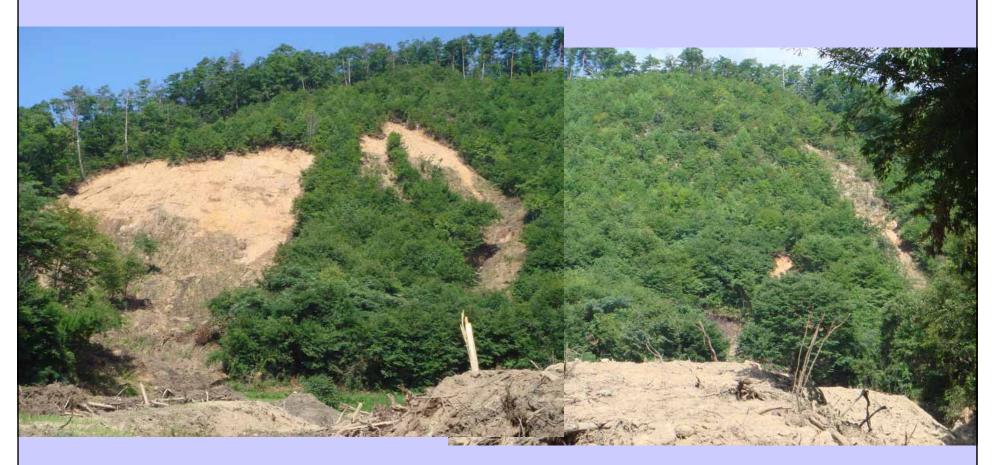

大戸川(先大戸)の状況 斜面下側の流失により,上部の表層1m程度が 滑動したよう見える.右側に未攪乱の馬蹄形状.



大戸川(先大戸)の状況: 斜面下側の流失により, 上部の表層1m程度が滑動したよう見える.



先大戸地区の状況.耕作地上に土砂、流木が広範囲に堆積する.流された乗用車もみられる.



先大戸の集落.下流側背面にあたる石垣で1m,側面の土塀で1.5m程度の土砂堆積の痕跡が残る.



先大戸の集落.住宅敷地内の土砂は概ね除去されているが、周囲には高さ約2mの土砂が残置される.




先大戸地区内の被災家屋.



大戸川右支渓左支流の崩壊地状況. 表層約0.5~1mが流失.



大戸川右支渓左支流の渓流状況.10cm以内の表土流失が認められる.背面に角礫状の風化流紋岩.

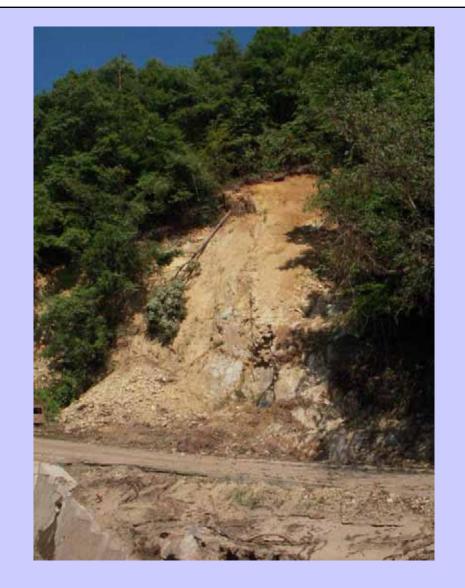

先大戸地区周辺斜面の崩壊 流紋岩上の表土が崩壊







先大戸地区の路頭.土壌は約0.5m.風化流紋岩は ハンマー打撃で金属音.



県道中迫川北線(大戸~先大戸)沿いの斜面 鉛直深さ1m未満の崩壊



県道中迫川北線(先大戸~篠堂) 通行規制の状況(軽装の人はマスコミの方)



県道中坦川北線(先大戸~篠堂)の北側法面の状況 谷地形でなくても表層崩壊が見られる.表層1m以内 が滑落後、上部で表層背面の土砂が流失した模様.



県道中迫川北線(先大戸~篠堂)の北側の谷の状況 谷側面の表層崩壊跡.



県道中迫川北線(先大戸~篠堂)の北側法面の状況 奥に表層崩壊が見られるが、道路脇法面に変状はない.



県道中迫川北線(先大戸~篠堂)の北側斜面の状況 谷地形でないところにも、ご〈小規模の崩壊が見られる.



県道中迫川北線(先大戸~篠堂)の北側法面. 奥に表層崩壊が見られるが、道路横の不安定形状の法面に変状はない



県道中迫川北線(先大戸~篠堂)の北側斜面の状況 谷地形でないところにも、ご〈小規模の崩壊が見られる.



県道中迫川北線(先大戸~篠堂)沿いの斜面 流水による侵食が進行している



県道中迫川北線(先大戸~篠堂)の北側の切土法面 急勾配,草本類の被覆だが、変状はない.



県道中迫川北線(先大戸~篠堂)沿い斜面 侵食が生じている



県道路肩の崩壊



土砂の流出状況



ため池の決壊は生じていないが、 越流した形跡がみられる



県道中迫川北線(先大戸~篠堂)沿いの斜面 施工中のり面隣接斜面の崩壊



地質は備北層群のシルト岩(基底部は礫岩)



県道中迫川北線(先大戸~篠堂)沿いの斜面 施工中のり面の被災(工事は中断)



篠堂川の堆砂状況



県道中迫川北線(先大戸~篠堂)沿いの斜面のり面の被災、直線状のすべり




急傾斜面において表層崩壊が多発している



崩壊深さは1m未満? 直線的にすべっているように見える



篠堂川左岸斜面の崩壊状況

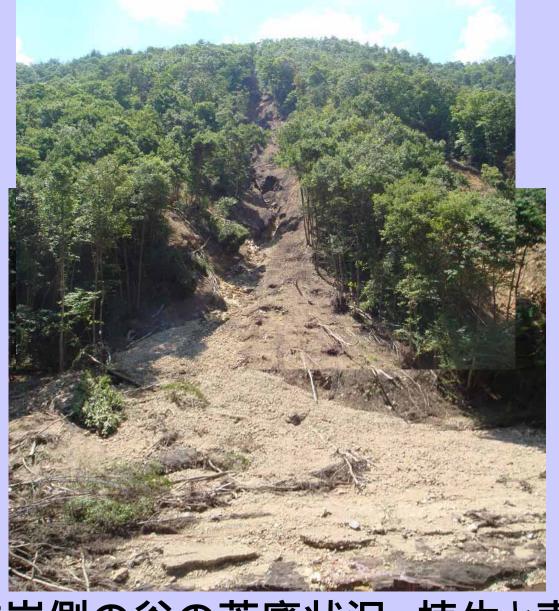

篠堂川左岸側の谷の荒廃状況.植生と表土が流失 し、流水跡は基岩まで深く掘れている.




篠堂地区における家屋の被災 写真右下側の家屋は全壊(死者1名)



源頭部調査渓流 渓岸侵食により表土が崩落している



渓流沿いにみられる表土の崩落 上位斜面で崩壊が発生している

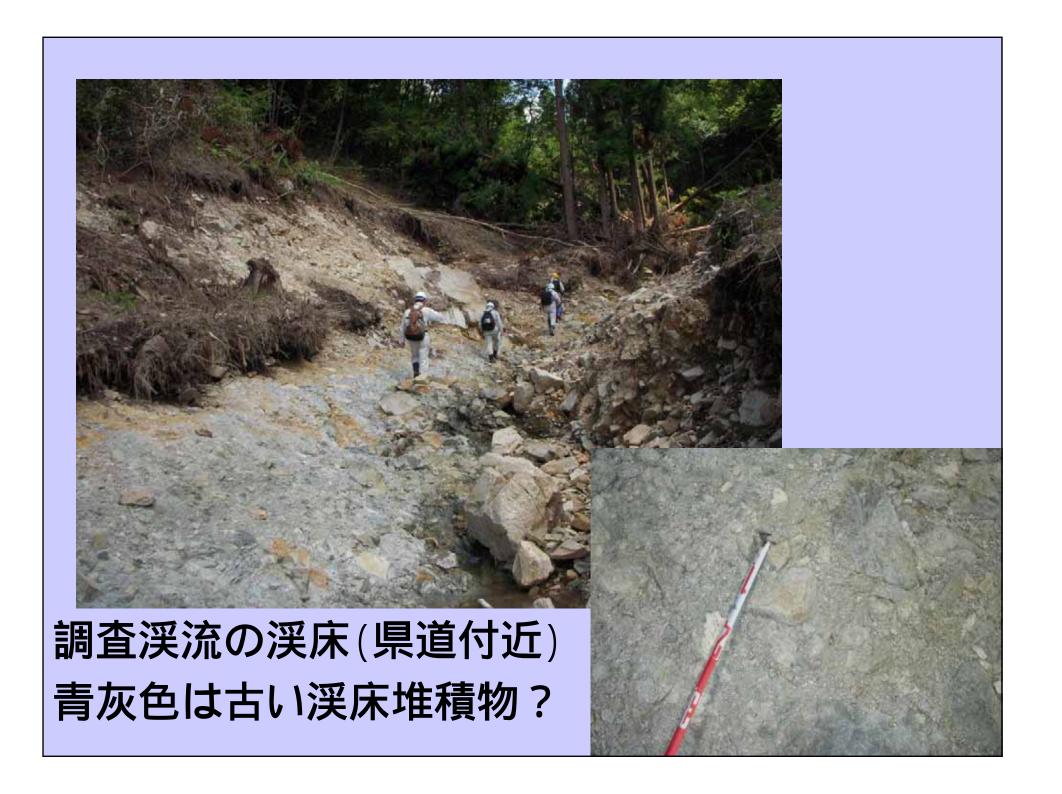







篠堂川右支渓下流の河岸に見られた、数十cmの表土下の塊状の未風化流紋岩.下部は風化が進行.



篠堂川右支渓下流の河岸状況.旧土石流堆積物の 亜角礫を含む層が複数観察される.



篠堂川右支渓下流の河床状況 河床に密着した割れ目の多い岩が露出.



篠堂川右支渓下流の河床·河岸状況.割れ目の多い 風化岩が露出.一部で土砂を介在する.



渓流の合流地点

断層により、基盤岩は所々破砕質となっている




篠堂川右支渓中流の左岸斜面の状況 薄い表土が流出.




調査渓流の渓床、源頭部の遠景 尾根直下に位置する源頭部は2段の崩壊からなる。



源頭部の崩壊状況 位置は8ページ(Google Earthの図) 上のA点

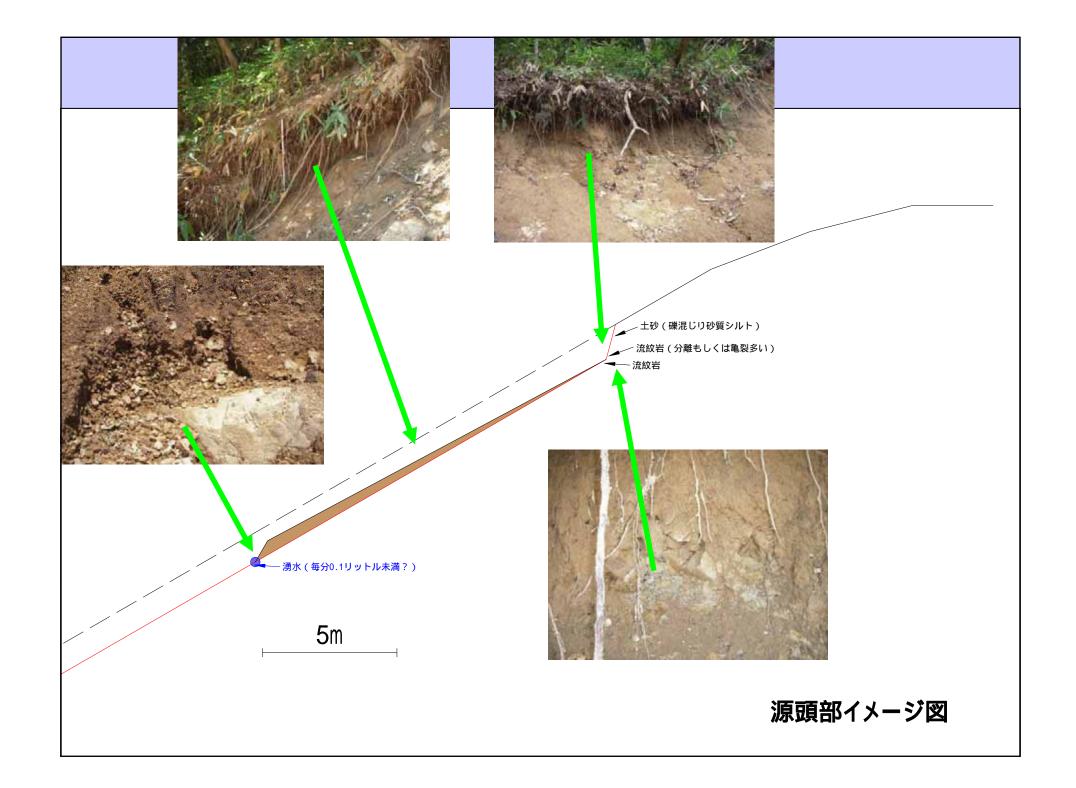

簡易測量による源頭部崩壊 縦断面図

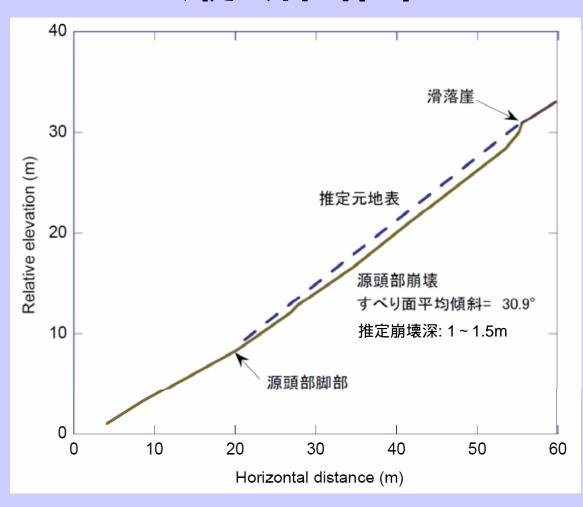



源頭部付近の谷底には礫が堆積 礫と基盤岩(流紋岩)との境界より湧水が滲んでいる



滑落崖の状況、崩壊深さ約1.5m 滑落崖には土砂(礫混じ)砂質シルト)が露出



篠堂川の比較的大規模な右支渓の源頭部 滑落崖直下の試料採取作業.




滑落崖の状況 赤円箇所で試料を採取し、残渣物を調べた



篠堂川の比較的大規模な右支渓の源頭部 滑落崖直下の浸出位置.割れ目の多い風化岩.



残渣状況 亜角礫主体、風化度合のやや異なる岩片混 じる

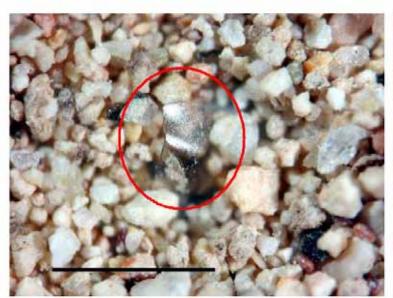



実体顕微鏡観察下写真 バー:1mm 約0.6万年前に降下したアカホヤ火山ガラスを確認(赤丸)。 まったく移動を伴っていない風化土とは考えにくい。



岩盤上面にみられる、亀裂質流紋岩~礫



滑落崖には、直径2cm程度の穴が所々みられる (方向バラバラ)



直径1mm程度の小さな穴も多数みられる



篠堂川の比較的大規模な右支渓の源頭部から下流 を見たところ。 渓岸侵食の状況.

尾根沿いに多発した崩壊










林道下位への土砂流出状況



土砂流出状況 斜面途中で減速、停止している

源頭部~堆積域縦断簡易測量

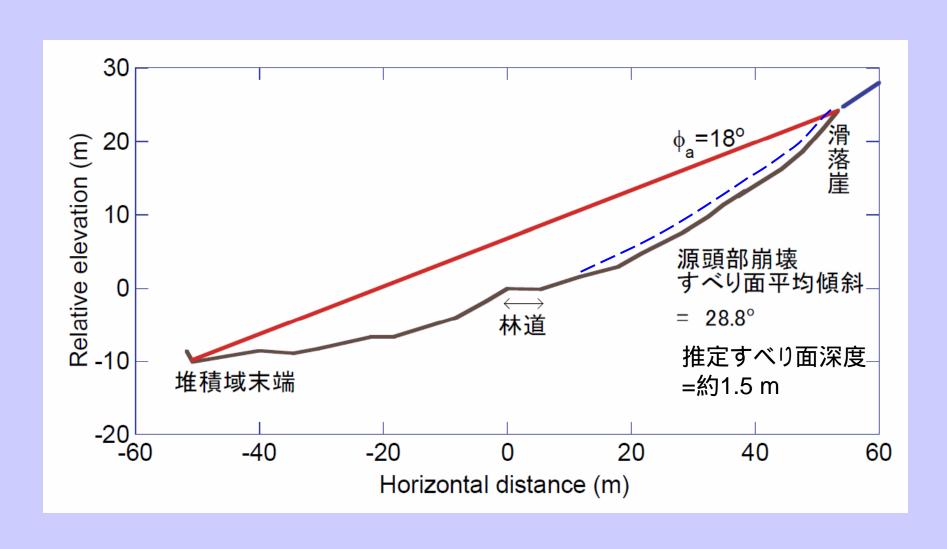



篠堂川支渓 崩壊面の状況 崩壊深さは約1.5m



滑落崖の様子 亀裂が発達する流紋岩が露出している

滑落崖直下の土砂試料採取状況





側方崖の様子 高さ約1m 表層は黒ボクに覆われている




崩壊斜面の下部 黒ボクを含む表層土砂がやや厚くなっている





残渣状況 褐色を呈する物質は腐植物(白矢印)。細粒のものは火山噴出物を主とする。

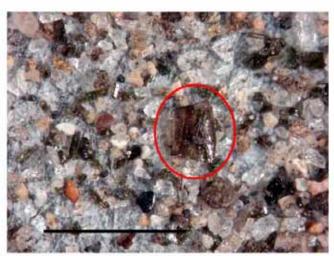



実体顕微鏡下写真(主に細粒部)パー:1mm アカホヤ火山ガラス片(赤丸)の他、自形に角閃石等の鉱物(青丸)も多く含有する。

黒ボクの定義 (地形学事典より)

腐植に富む表層付近に分布する黒色の粗鬆な A 層 (土壌学)の俗称。黒ボクの多くは火山 噴出物を母材としているが、一部非火山性のものもある。共通化学的性質として、多量の 腐植を含み、塩基の溶脱が激しく、活性アルミニウム含有量が高く、燐酸吸収量が多い。



篠堂川支渓右岸斜面 崩壊斜面の状況



崩土がゆっくりと移動? 林道を横断している



植生(若木)が表層土塊とともに移動している背面に水が溜まり、湿地状となっている



流出土砂は緩やかに波打っている 若木を乗せた表土が浮島のように点在している










篠堂川支渓 角ばった転石、礫と流木が堆積

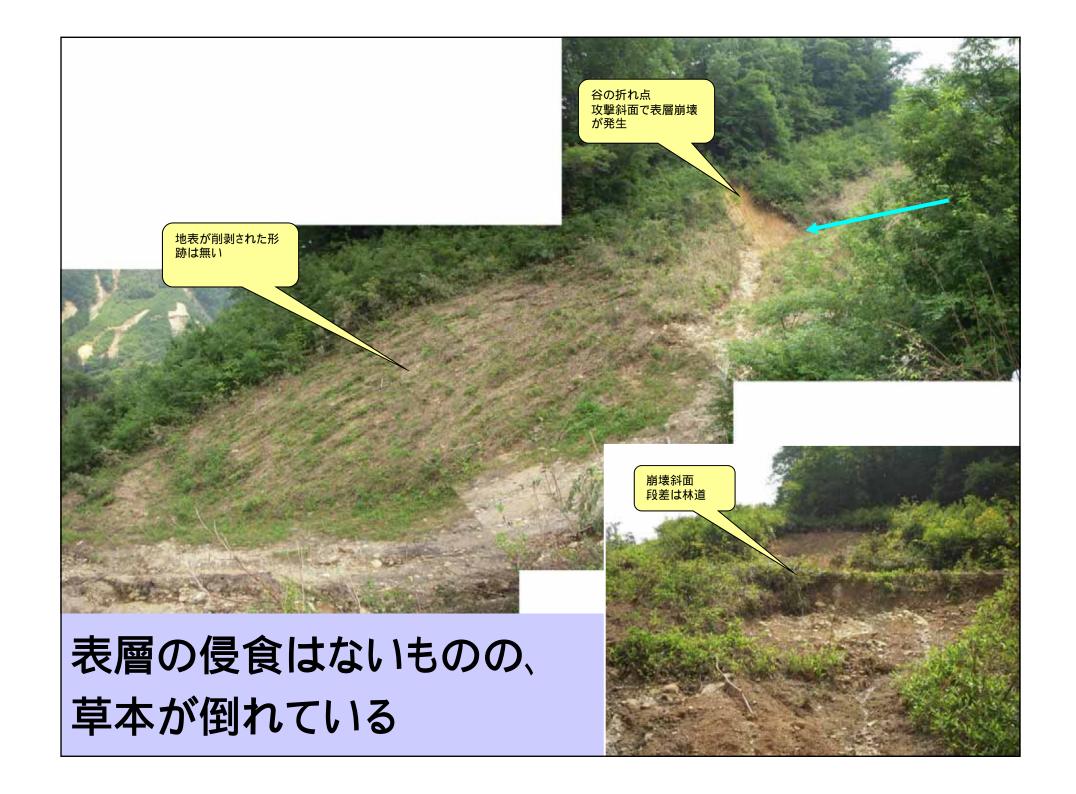



篠堂川支渓より撮影した崩壊斜面 航空レーザー測量図でも明瞭



崩壊の幅に対してすべりが浅い印象 すべりの末端は斜面途中に抜けている



林道に沿った土石流や表流水の到達先で 崩壊が発生?



植生の異なる斜面(かつての崩壊跡?)において 崩壊が発生、表層1m程度が崩落している



直線状にすべっているように見える



2010年8月20日(午後) 大戸川支渓



大戸川支渓 渓床の様子



大戸川支渓 渓岸に露頭する備北層群



大戸川支渓 渓岸および渓床の侵食 基盤岩は流紋岩 林道が被災している



大戸川支渓 礫および流木のほか、黒ボク主体の土壌が流出



大戸川支渓 流木の堆積状況





大戸川支渓 流木の堆積状況



大戸川支渓 渓流沿い斜面の崩壊 深さは1m程度



大戸川支渓 渓流に沿った斜面の崩壊



大戸川支渓 渓床は侵食されている 黒ボク主体の土砂が谷を広〈覆っている



大戸川支渓沿い斜面の崩壊



大戸川支渓 源頭部周辺 崩壊が多発している

大戸川支渓 谷頭の多発崩壊源頭部パノラマ写真

位置は8ページと下記Google Earthの図上のC点





大戸川支渓 源頭部 滑落崖は連続しているが、凸部に表土が残る



大戸川支渓 源頭部 深さ1m程度であるが、崩壊幅は広い



大戸川支渓 崩壊面には基盤岩が露出



大戸川支渓 源頭部より下流側を撮影

